

Most 169-017

Most přes řeku Otavu v Sušici

HLAVNÍ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 169-017 (Most přes řeku Otavu v Sušici)

Okres: Klatovy

Prohlídku provedl: Míčka Tomáš, Ing.

číslo oprávnění 020/1998

PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 16.7.2025

Poznámka:

Hlavní prohlídka byla provedena na základě smlouvy o dílo s SÚS FK pod č. 8500009850. Podkladem pro sestavení protokolu o vykonané prohlídce byly údaje uvedené v mostní evidenci (BMS).

Počasí v době provádění prohlídky:

polojasno

Způsob zpřístupnění:

z terénu, resp. z koryta Otavy

Teplota vzduchu: 20.0°C

Teplota NK: 20.0°C

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 169

Staničení km: 17.109km

Ev.č.mostu: 169-017

Název objektu: **Most přes řeku Otavu v Sušici**

Staničení ve směru: staničení převáděné komunikace

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU**1. Spodní stavba**

- | | | | |
|-------|-----|---|--|
| [1.1] | 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | Založení spodní stavby plošné. |
| [1.2] | 1.2 | Mostní podpěry křídla a čelní zdi / Opěry | Obě opěry jsou masivní plné tížné z prostého betonu, líce dřiků jsou obloženy kamenným zdivem, úložné prahy jsou železobetonové. |
| [1.3] | 1.2 | Mostní podpěry křídla a čelní zdi / Pilíř_2 | Mezilehlý pilíř je masivní plný tížný stěnový se zaoblenými boky z prostého betonu obložený kamenným řádkovým zdivem. |

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

- | | | | |
|-------|-----|------------------|---|
| [2.1] | 2.1 | Nosná konstrukce | Nosnou konstrukci tvoří monolitická předpjatá deska o 2 polích s náběhy ke střednímu pilíři. Předpjatá výztuž ve 2 řadách nad sebou, kabely průběžné, v jedné kotevní desce kotveny 4 kabely, celkem 200 kabelů, kabel z 12 Ø P7, beton NK B30, měkká výztuž Roxor. |
| [2.2] | 2.2 | Ložiska, klouby | Do pilíře je deska vetknuta, na krajní opěry je uložena posuvně na kolejnici. |
| [2.3] | 2.3 | Mostní závěry | Elastické mostní závěry jsou osazeny nad oběma dilatačními sparami. |

3. svršek

[3.1]	3.1	Vozovka	Živičná třívrstvá vozovka.
[3.2]	3.2	Chodníky	Pochozí vrstva chodníků AB jemnozrný 40mm s kamennou obrubou podél vozovky.
[3.3]	3.3	Římsy, obrubníky, zálivky	Oboustranné železobetonové římsy
[3.4]	3.5	Izolační systém NK	Celoplošný izolační systém z NAIP.

4. Vybavení

[4.1]	4.2	Zábradlí	Oboustranně osazené ocelové svařované trubkové zábradlí se svislou výplní.
[4.2]	4.3	Dopravní značení, označení objektu	Svislé dopravní značení B13=23t a E5=45t. Označení toku - OTAVA. Vodorovné značení - vodící čáry a čáry dělicí.
[4.3]	4.6	Území pod mostem a přístup. cesty	Koryto Otavy.
[4.4]	4.7	Cizí zařízení	V chodnicích vedení inž. sítí, v římsách stožáry VO, za krajními opěrami SZ

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1]	1.2	Mostní podpěry křídla a čelní zdi / Opěry	Na líci i bocích obou opěr jsou stopy po průsacích z úložné spáry. Na úložných prazích je množství nánosů a zapadlého stavebního materiálu, které vytváří silně korozivní prostředí. U opěry O1 dochází k rozsáhlé separaci sanace od podkladu. Beton závěrných zdí hloubkově degraduje.
-------	-----	---	---

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1]	2.1	Nosná konstrukce	Nosná konstrukce je významně deformovaná (zejména v 1. poli). Na spodním líci desky v obou polích jsou patrné stopy po průsacích v okolí svodů odvodnění a místní výluhy pojiva, resp., stopy koroze. Na spodním líci NK 2. pole je výrazná podélná trhлина se stopami po průsacích a se stopami koroze. Na obou stranách desky v 1. poli jsou patrné podélné trhliny s aktivními průsaky a výluhy pojiva. Lokálně se v okolí trhlin již objevují stopy koroze Výrazně zatéká na čela nosné konstrukce dilatačními sparami nad opěrami. Hrozí významné riziko koroze předpínací výztuže.
-------	-----	------------------	--

[2.2]	2.2	Ložiska, klouby	Ložiska korodují a patrně neumožňují bezkonfliktní dilatační posun nosné konstrukce.
[2.3]	2.3	Mostní závěry	Podél EMZ v chodnicích jsou otevřené pracovní spáry, lokálně jsou EMZ silně deformované. Zakrytí EMZ v chodnicích se rozpadá. Na spodní stavbě jsou stopy po průsacích dilatačními sparami. Celkově lze hodnotit EMZ jako nefunkční.
3. svršek			
[3.1]	3.1	Vozovka	Kryt vozovky je výrazně nerovný, hojně opravovaný.
[3.2]	3.2	Chodníky	Kryt chodníků je deformovaný z výrazným množstvím trhlin.
[3.3]	3.3	Římsy, obrubníky, zálivky	Beton říms degraduje, místy dochází k jeho mrazovému rozpadu. Zejména v 1. poli je v pravé římse množství trhlin s výluhy pojiva. Obnažená výztuž říms koroduje.
[3.4]	3.5	Izolační systém NK	Dle poruch NK je izolační systém porušený - nefunkční.

4. Vybavení

[4.1]	4.2	Zábradlí	Zábradlí lokálně koroduje, zejména v úrovni horního líce říms.
[4.2]	4.7	Cizí zařízení	Stožáry VO lokálně korodují, zejména v úrovni horního líce říms.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v rozsahu možností správce. Mostní objekt je však již v takovém stavu, kdy provádění běžné údržby nemůže účinně prodloužit jeho životnost, resp. zachovat zatížitelnost. Most je nutno zásadně rekonstruovat bez jakékoliv prodlevy.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

3.odstranění nutno do 1 roku

[1]	1.2	Mostní podpěry křídla a čelní zdi / Opěry	Zajistit vyčištění úložných prahů.
[2]	2.2	Ložiska, klouby	Zajistit ošetření ložisek vhodnou provozní směsí (např. směs grafitu a petroleje).

[3] 2.3 Mostní závěry

Zajistit provizorní dotěsnění EMZ vhodnou modifikovanou živичnou zálivkou aplikovanou za horka.

3. odstranění do 2 let

[4] 2.1 Nosná konstrukce

Zajistit podrobný diagnostický průzkum mostu včetně výpočtu zatížitelnosti, který bude zaměřen zejména na ověření stavu předpínací výztuže NK, na ověření stavu ÚP obou opěr, na ověření příčiny deformace NK a v neposlední řadě i na ověření možnosti opravy konstrukčních částí NK i SS. Součástí průzkumu musí být i zahájení geodetického sledování deformaci desky v obou polích. S ohledem k obtížnému zpřístupnění bude pro provedení průzkumu nezbytné zajistit mostní plošinu včetně DIO v nezbytném rozsahu.

2.odstranění nutno do 5 let

[5] 2.1 Nosná konstrukce

S ohledem na stav opěr, nosné konstrukce, mostního svršku a mostního vybavení je nezbytné zahájit přípravu komplexní rekonstrukce mostu, která bude spojena minimálně s výměnou mostního svršku, mostního vybavení a mostních závěrů. O možnosti opravy nosné konstrukce a opěr rozhodne navržený diagnostický průzkum.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 9.12.2025

Číslo jednací:

Poznámka:

S výsledky HPM byl seznámen p. Franěk Pavel, Bc. (inspektor mostů okresu Klatovy).

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav**Zatížitelnost****Spodní stavba**

Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:

N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

V - Špatný (koef. $a=0.6$) $V_n = 23.0t$ **Nosná konstrukce** $V_r = 45t$

Stavební stav:

 $V_e = 117t$ V - Špatný (koef. $a=0.6$)

Max.nápravový tlak = 12.0t

Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Poznámka ke stavu a použitelnosti

Od poslední HPM (Míčka/2023) došlo k dalšímu zhoršení stavebního stavu, který ovlivňuje významné riziko koroze předpínací výztuže. Použitelnost je omezena stavem mostního svršku a vybavení jako celku.

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 2027

V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

Poznámka k zatížitelnosti

Hodnoty zatížitelností byly převzaty z mostní evidence. Most je způsobilý pro přejezd autobusů kategorie 1-4 bez jakýchkoliv omezení a pro přejezd autobusů kategorie 5 nelze most s ohledem na jeho uspořádání využít.

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



pohled na levou stranu mostu z
pravého břehu



levé křídlo opěry C3



podhled NK 2. pole u O3 - stopy po průsacích v okolí svodu odvodnění



pohled na líc P2 od O3



podhled NK 2. pole od O3



stopy po průsacích na líci zdiva O3
vlevo



stopy po průsacích na líci zdiva O3
vpravo



otvory na spodním líci NK 2. pole



DTTO - celkový pohled



podélná trhlina se stopami po
průsacích a se stopami koroze na
spodním lici NK 2. pole



stopy po průsacích na lici zdiva O3
vpravo



otvor na spodní lici NK 2. pole



uložení NK na O3



P2 z 2. pole



podhled NK 2. pole za pilířem P2



stopy po průsacích na spodním lici NK
2. pole



pohled na pravý bok NK 1. pole



pohled na pravý bok P2



pohled na pravý bok NK 2. pole



podélné trhliny na pravém boku NK 1.
pole před P2, příčné smršťovací trhliny
na vnějším boku pravé římsy



O1 od P2



P2 z 1. pole



podélné trhliny s výluhy pojiva na
pravém boku NK 1. pole



DTTO



stopy po průsacích na spodním lici NK
1. pole



uložení NK na O1 - separace sanace
na horním lici ÚPO1, stopy po
průsacích na spodním lici NK, koroze
ložisek



DTTO



DTTO



podélná trhlina se stopami po
průsacích a se stopami koroze na
spodním lici NK 1. pole při pravé hraně



podhled NK 1. pole od O1



nábřežní zed' navazující na pravý bok O1



stopy po průsaku se stopami koroze
na spodním lici NK 1. pole u O1



stopy po průsaku se stopami koroze
na spodním lici NK 1. pole u O1



vyústění svodů odvodnění na spodním
lici NK 1. pole vlevo



pohled na levou stranu mostu z levého
břehu



levý bok O1



příčné uspořádání na mostě ve směru staničení



pravý bok O1



nánosy na ÚPO1



DTTO



výrazná deformace pravé hrany NK 1.
pole - pohled od O1



hloubková degradace a koroze
obnažené výztuže pravé římsy u O1



výrazná deformace krytu vozovky



zakrytí dilatační spáry nad O1 v oblasti
levého chodníku



EVZ O1 - pohled zleva



příčná trhлина v krytu chodníku



odvodňovač



podélná trhlina a deformace v krytu chodníku



trhliny v římsě



nepravidelné trhliny v krytu chodníku



EVZ C3 - pohled zleva



zakrytí dilatační spáry nad C3 v oblasti
levého chodníku