


PŮDORYS 3.NP - BOURACÍ PRÁCE

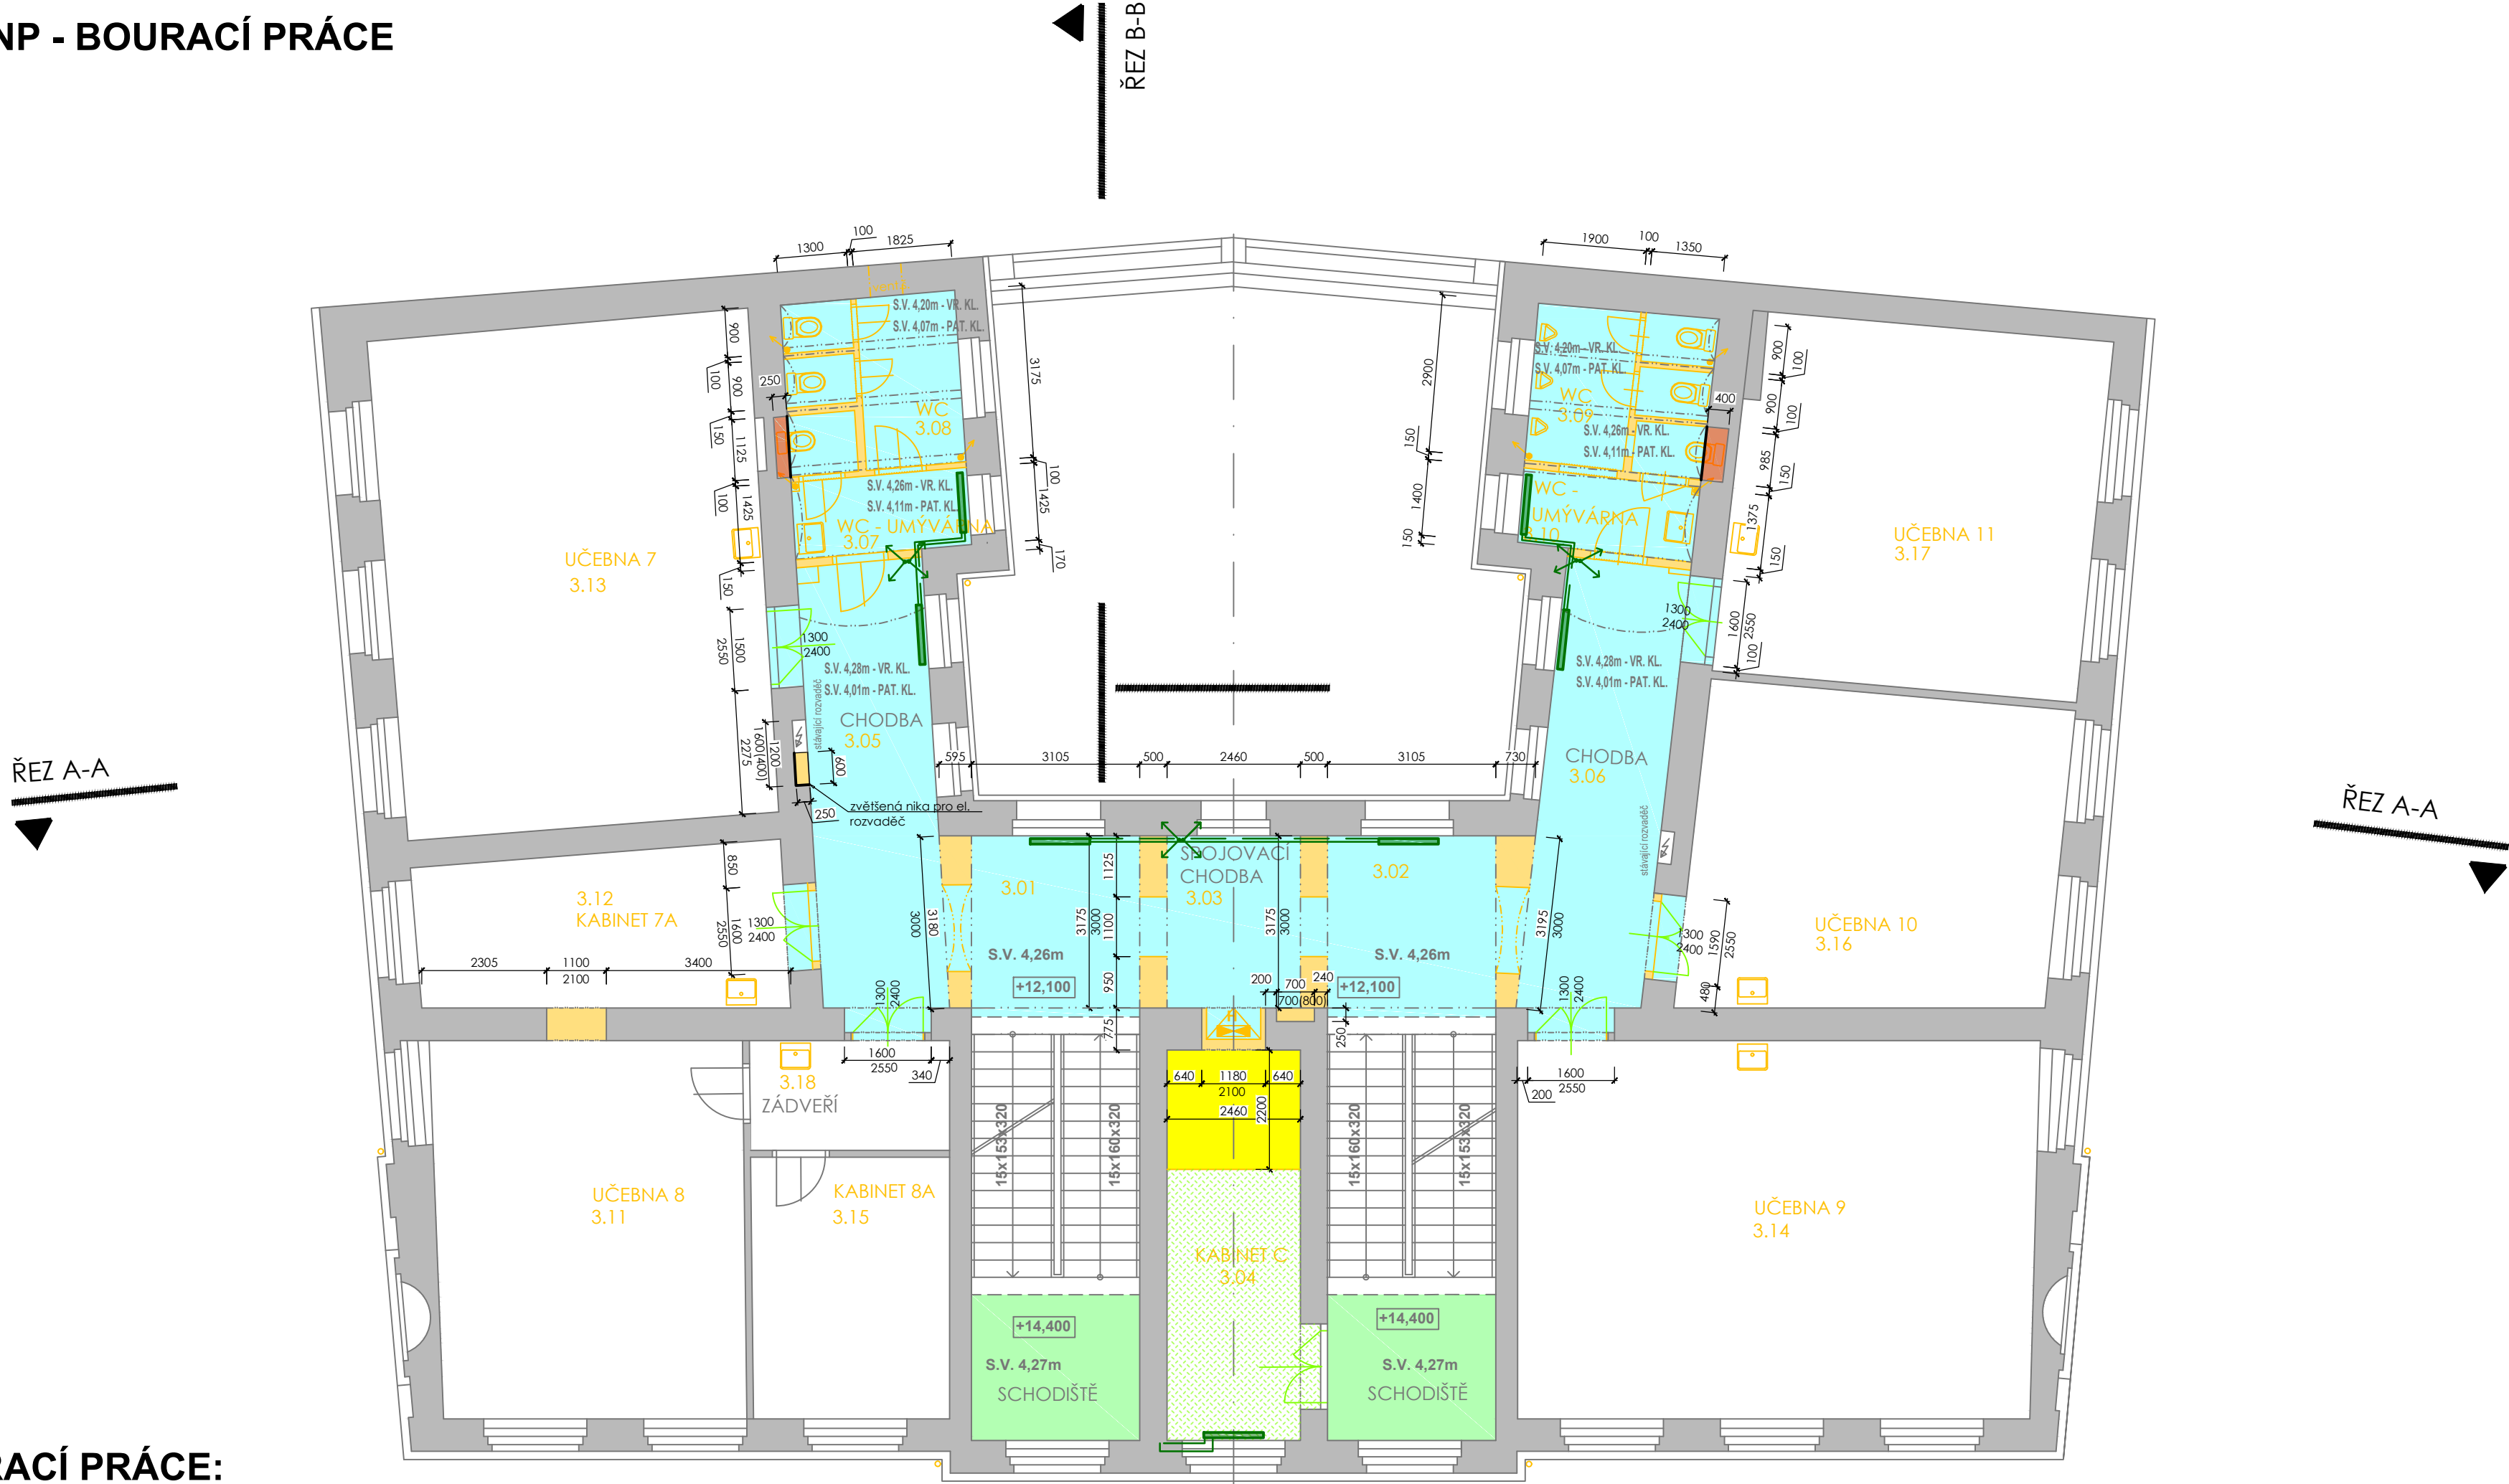

LEGENDA - BOURACÍ PRÁCE:

- V OBJEKTU VE 3.NP SE ODSTRANÍ V MÍSTĚ RUŠENÝCH SOCIÁLNÍCH ZÁZEMÍ A HLAVNÍCH CHODEB PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ V TLOUŠTCE CCA 200 MM NA STÁVAJÍCÍ KLENEBNOU KONSTRUKCI. ODSTRANÍ SE STÁVAJÍCÍ NAŠLAPNÁ VRSTVA (KERAMICKÁ DLAŽBA), BETONOVÁ MAZANINA A STÁVAJÍCÍ ŠKVÁROVÝ ZÁSYB NA STÁVAJÍCÍ NOSNOU KLENEBNOU KONSTRUKCI. POD RUŠENÝMI SOCIÁLNÍMI ZÁZEMÍMI SE KLENBY ZESÍLÍ PODVLEČENÍM OCELOVÝMI NOSNÍKY URČENÝMI STATICKÝM VÝPOČTEM - VIZ. NOVÝ STAV. 113,00 M2
- V BUDOVĚ SE NACHÁZÍ STÁVAJÍCÍ DVĚ HLAVNÍ SCHODIŠTĚ. SCHODIŠTĚ BUDOU CHEMICKY VYČIŠTĚNA. U STÁVAJÍCÍCH LITINOVÝCH ZÁBRADLÍ V PROSTORU ZRCÁTKA SE ODSTRANÍ VEŠKERÉ JEJICH NÁTĚRY A ZNOVU SE STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ OPATŘÍ BARVOU. U STÁVAJÍCÍCH ŽELEZNÝCH MADEL KOTVENÝCH DO SCHODIŠŤOVÝCH ZDÍ SE TAKÉ ODSTRANÍ STÁVAJÍCÍ NÁTĚR A NOVĚ SE MADLA NATŘOU.
- V OBJEKTU VE 3.NP SE V RUŠENÝCH SOCIÁLNÍCH ZÁZEMÍ A V HLAVNÍCH CHODBĚ SEŠKRÁBE STARÁ MALBA ZE 100% A Z 50% SE ODSTANÍ NESOUDRŽNÁ POŠKOZENÁ OMÍTKA NA REŽNÉ ZDIVO, NEPOŠKOZENÁ ČÁST OMÍTKY ZŮSTANE ZACHOVÁNA.
- BOURANÉ KONSTRUKCE VČETNĚ ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ RUŠENÝCH PŘÍČEK, VYBOURÁNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, KERAMICKÝCH OBKLADŮ ATD.
- DOZDÍVANÉ KONSTRUKCE POPIS VIZ. NOVÝ STAV
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH LITINOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES VČ. PŘÍVODOVÉHO A ZPĚTNÉHO OTOPNÉHO POTRUBÍ


- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ STROPNÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE V MÍSTĚ NOVĚ NAVRŽENÉ VÝTAHOVÉ ŠACHTY. MEZIPATRO MEZI 3.NP A 4.NP.
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NAŠLAPNÉ VRSTVY V MEZIPATŘE MEZI 3.NP A 4.NP U ZACHOVANÉHO KABINETU A NAHRAZENÍ NOVOU NAŠLAPNOU VRSTVOU.

- V MÍSTĚ MEZIPODEST HLAVNÍCH SCHODIŠŤ SE ODSTRANÍ STÁVAJÍCÍ NAŠLAPNÁ VRSTVA A NAHRADÍ SE NOVOU NAŠLAPNOU VRSTVOU

PŘED PROVEDENÍM STATICKÝCH ZÁSAHŮ DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ VNITŘNÍCH NOSNÝCH STĚN BUDOU PROVEDENY STABILIZAČNÍ OPATŘENÍ JAKO JE INSTALACE PŘEKLADŮ Z VÁLCOVANÝCH OCELOVÝCH NOSNÍKŮ URČENÝCH STATICKÝM VÝPOČTEM.

OPATRNĚ SE VYJMOU DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE - 6 KUSŮ, KTERÉ SE PO JEJICH REPASY - OPRAVĚ, ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI A PÁKOVÉHO KOVÁNÍ PRO ODBLOKOVÁNÍ NEAKTIVNÍHO KŘÍDLA PRO PRŮCHOD 900 MM S ASISTENCÍ A NAVRÁCENÍ ZPĚT VE SPRÁVNÉ POLOZE- VIZ. NOVÝ STAV.

V OBJEKTU V MEZIPATRECH, KDE SE NACHÁZÍ KABINETY SE TAKÉ STEJNÝM ZPŮSOBEM REPASUJÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI BEZ PÁKOVÉHO KOVÁNÍ - 1 KS DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ MEZI 3.NP A 4.NP

				L. BENEDA, stavební a projekční kancelář			
VED. PROJ.: L. BENEDA		ODP. PROJ.: M. SMUTNÝ		VYPRACOVALA: DANA PLUHAŘOVÁ			
OBEC: PLZEŇ		STAVEBNÍ ÚŘAD: UMO 3					
INVESTOR: KRAJSKÉ CENTRUM VZDĚLÁNÍ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, SADY 5. KVĚTNA 42, 301 00 PLZEŇ							
REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ BUDOVY SADY 5. KVĚTNA 85/42, PLZEŇ, BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1.1) ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2) STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ						RAZÍTKO:	
						DATUM: 04.2022	
						STUPEŇ: PP	
						FORMÁT: 6x4	
						MĚŘITKO: ČÍSLO VÝKRESU:	
						1:100 D.1.1-2. B4.	
PŮDORYS 3.NP – BOURACÍ PRÁCE							